





Spezifikation/Spécification

Anwendbare Möbeltiefe des Schwenktisches (w)	480-700 mm
Mindest-Möbeldicke (t)	19 mm
Frästiefe (m)	16.5 mm
Erforderlicher Schwenkradius (s)	240 mm
Abstand zwischen Möbelplatten (g)	9.3 mm
Gewicht	2350 g
Profondeur du meuble utilisable (w)	480-700 mm
Épaisseur du meuble minimale (t)	19 mm
Profondeur de fraisage (m)	16.5 mm
Angle de pivotement requis (s)	240 mm
Écart entre les plateaux du meuble (g)	9.3 mm
Poids	2350 g

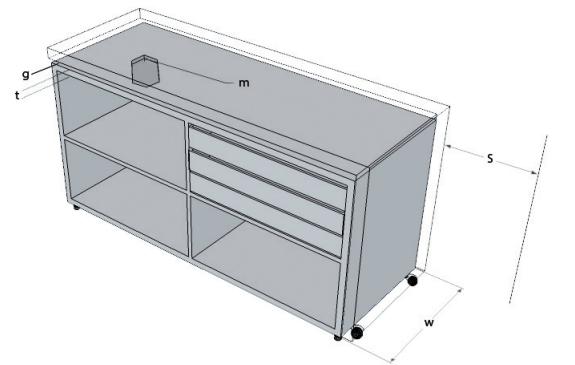

Anwendungsoptionen/Options d'utilisation

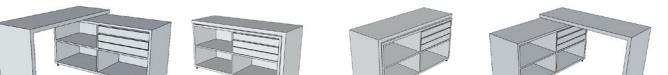

Anwendung links/
Utilisation à gauche

Anwendung rechts/
Utilisation à droite

Sicherheitshinweis:

*CM4070 darf nur mit Seitenfuss installiert werden,
um Beschädigungen zu vermeiden.*


Conseil de sécurité:

*CM4070 ne doit être installé qu'avec un pied latéral
pour éviter les détériorations.*


Teile/Pièces

Mechanismus - Hauptteil 1x
Mécanisme - pièce principale 1x

Drauf- und Seitenansicht
Vue de dessus et de côté

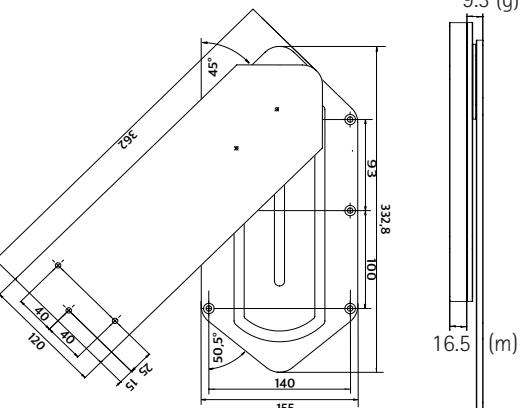


Unteransicht
Vue de dessous

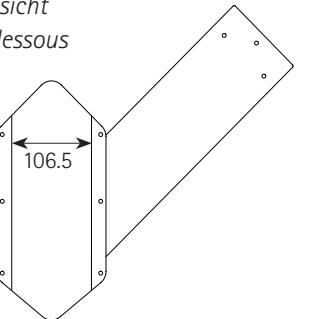

Gegenlager 1x
Contre-appui 1x

Drauf- und Seitenansicht
Vue de dessus et de côté

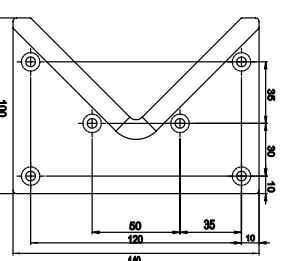

Schrauben/Vis 15x D 5 mm - L 20 mm

Dämpfer/Amortisseur 2x

©Copyright casetur mechanism GmbH - 09/2016

Make your
furniture
work



Einbauanleitung - Technische Daten
Instructions de montage - données techniques

Art.-Nr. 52.225.00

casetur

OPO OESCHGER

Schritt A


Fräsen

Wählen Sie die Einbauseite des CM4070 für links oder rechts aus. Berechnen Sie die Abstände und Lage des CM4070 nach der Formel für den **Kantenabstand L**.


Fräsen Sie die Basisform in die Oberfläche des Möbelkorpus mit der **Frästiefe m = 16.5 mm**.

$$L = 0.5 * w - 23 \text{ mm}$$

Anwendung links

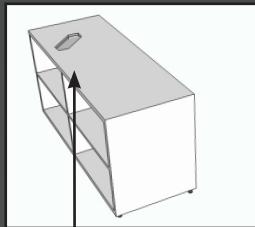

Anwendung rechts

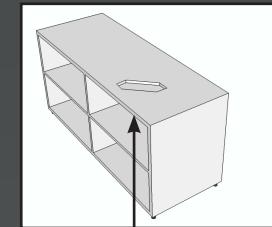

$$\begin{matrix} \text{Utilisation à gauche} & \\ \text{Utilisation à droite} \end{matrix}$$

Choisissez le côté de montage de CM4070 pour une utilisation à gauche ou à droite. Calculez les distances et l'emplacement de CM4070 en utilisant la formule de l'écart **avec le bord L**.

Fraisez la forme de base dans la surface du caisson avec une **profondeur de fraisage m = 16.5 mm**.


$$L = 0.5 * w - 23 \text{ mm}$$

Schritt B

Einsetzen CM4070 in Korpus

Setzen Sie den Mechanismus in die Ausfräzung ein und befestigen Sie die Schrauben in den dafür vorgesehen Löchern. Schraubenköpfe dürfen nicht überstehen, da sie sonst die Bewegung behindern.

Um an alle Schraubenlöcher zu gelangen, müssen Sie die schwenkbare Platte hin und her schieben. Nachdem Sie alle Schrauben befestigt haben, bewegen Sie die schwenkbare Platte an die Position, in welcher sie vorne über den Korpus heraus steht, wie in Schritt D gezeigt.

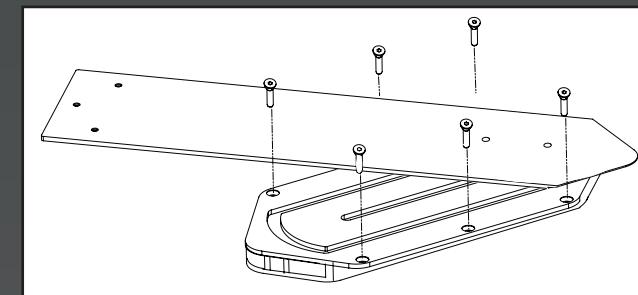


Schritt C

Anschrauben des Gegenlagers

Drehen Sie den zu montierenden Tisch um und schrauben Sie das Gegenlager an die Unterseite. Berechnen Sie die Position und den Kantenabstand des Gegenlagers anhand unten stehender Formel für den **Abstand Z**.

Befestigen Sie die beiden Dämpfer an der markierten Position in beiden Ecken (x).

$$Z = 0.5 * w - 94 \text{ mm}$$

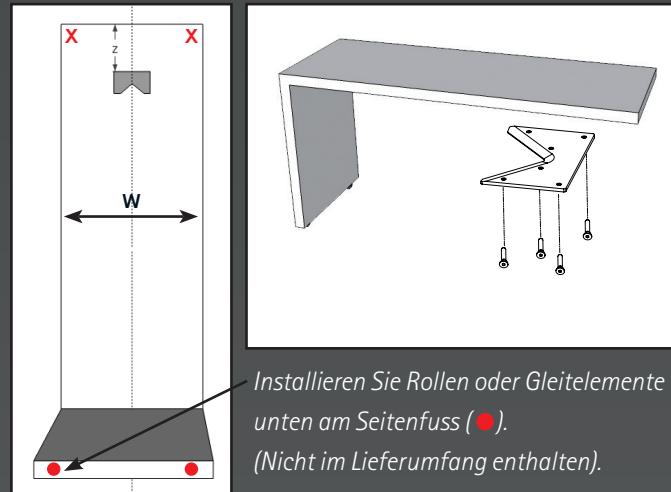

Installieren Sie Rollen oder Gleitelemente unten am Seitenfuss (●).
(Nicht im Lieferumfang enthalten).
Installez les roulettes ou les glisseurs sous le pied latéral (●). (Non livrées avec le produit).

Étape A – Fraiser

Choisissez le côté de montage de CM4070 pour une utilisation à gauche ou à droite. Calculez les distances et l'emplacement de CM4070 en utilisant la formule de l'écart **avec le bord L**.

Fraisez la forme de base dans la surface du caisson avec une **profondeur de fraisage m = 16.5 mm**.

$$L = 0.5 * w - 23 \text{ mm}$$

Étape B – Insérer CM4070 dans le caisson

Insérez le mécanisme dans le fraisage et fixez les vis dans les trous prévus à cet effet. Les têtes de vis ne doivent pas dépasser pour éviter qu'elles ne gênent le mouvement.

Afin d'atteindre tous les trous de vis, vous devez déplacer le plateau pivotant d'un côté et de l'autre. Après avoir fixé toutes les vis, déplacez le plateau pivotant dans la position où il ressort vers l'avant au-dessus du caisson comme indiqué dans l'étape D.

Étape C – Visser le contre-appui

Tournez la table à monter et vissez le contre-appui sur la partie inférieure. Calculez la position et l'écart avec le bord du contre-appui à l'aide de la formule suivante pour l'**écart Z**.

Fixez les deux amortisseurs à l'emplacement marqué dans les deux coins (x).


$$Z = 0.5 * w - 94 \text{ mm}$$

Schritt D

Einhängen und Befestigen

Drehen Sie den zu montierenden Tisch wieder um und legen ihn auf die Oberseite des Korpus. Bewegen Sie nun den Tisch so, dass die V-Kerbe des Gegenlagers in die passgenaue V-Kerbe der schwenkbaren Platte des CM4070 rutscht. Ziehen Sie die Kerben ineinander bis diese fest sitzen. Befestigen Sie dann die Schrauben an der Schwenkplatte an der Tischunterseite.

Der Tisch kann nun ein- und ausgeklappt werden.

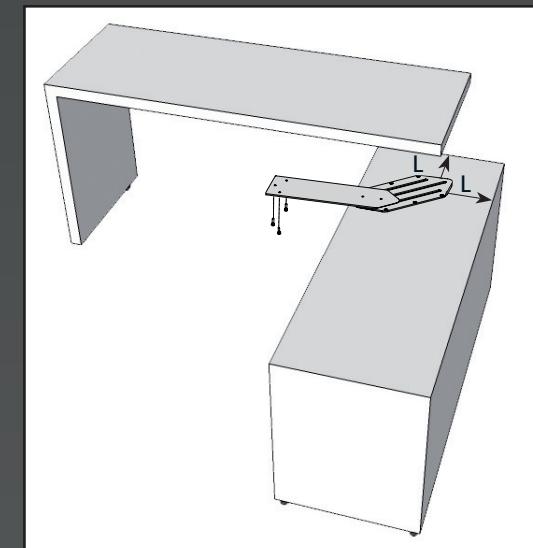

Étape D – Accrocher et fixer

Tournez à nouveau la table à monter et posez-la sur la partie supérieure du caisson. Déplacez maintenant la table de façon à ce que l'entaille en V du contre-appui glisse dans l'entaille en V (exactement aux mêmes dimensions) du plateau pivotant de CM4070. Faites rentrer les deux entailles l'une dans l'autre jusqu'à ce qu'elles tiennent bien. Fixez ensuite les vis sur le plateau pivotant sur la face inférieure de la table. La table peut maintenant être dépliée et repliée.